

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r.

MWZ1-205-42.7-2015

wg rozdzielnika

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „Remont i przebudowę budynku”,
znak MWZ1-205-42-2015.**

W ślad za pismem MWZ1-205-42.6-2015 z dnia 15 lipca 2015 r. Zamawiający udziela odpowiedzi na nadesłane zapytania Wykonawcy dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zestaw nr 4

Pytanie nr 21

Proszę o sprecyzowanie wyposażenia drzwi aluminiowych zewnętrznych B1 i B2 (w zestawieniu jest tylko ogólny opis systemu)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że drzwi zewnętrzne należy wyposażać w samozamykacz szynowy nawierzchniowy z funkcją BC (ochroną przeciwwiatrową), ze wspomaganie otwierania (z mechanizmem krzywki sercowej) i płynną regulacją siły zamykania, np. DORMA TS93, drzwi dwuskrzydłowe wyposażone w samozamykacz należy wyposażać w regulator kolejności zamykania, tzw. GSR zintegrowany z szyną ślizgową samozamykacza. Kolor samozamykacza: RAL zgodny z kolorem drzwi.

Wszystkie samozamykacze szynowe powinny być wyposażone w tzw. wspomaganie otwierania (przy kącie otwarcia około 20 stopni, opór ze strony samozamykacza radykalnie maleje) oraz płynną regulacją siły zamykania. Samozamykacz należy dobierać wg wagi skrzydła oraz jego szerokości, przy drzwiach wewnętrznych, istnieje możliwość zamiany samozamykacza np. TS93 na TS92 lub TS 91 (za zgodą projektanta)

Uwaga:

Drzwi wymagające zastosowania mechanicznej blokady otwarcia lub ogranicznika kąta otwarcia, powinny ten ogranicznik mieć ukryty w szynie ślizgowej samozamykacza (drzwi pożarowe i dymoszczelne nie mają możliwości stosowania mechanicznej blokady otwarcia).

Drzwi pożarowe lub dymoszczelne, trzymane w pozycji stałego otwarcia przez elektrozamykacz, który jest zwalniany np. w momencie pożaru, przy drzwiach gdzie kąt otwarcia nie przekracza 120 stopni należy wyposażać w elektrozamykacz zintegrowany z szyną ślizgową samozamykacza.

Pytanie nr 23

Brak projektu na więźbę dachową. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że więźbę dachową należy wykonać z krokwi o wymiarach min. przekroju 8x16,5 cm w rozstawie osiowym co 90 cm. Zgodnie z opisem technicznym branży konstrukcyjnej str. 9 pkt. 2.8 dach

Zestaw nr 14

Pytanie nr 1

W związku z pobraniem z Państwa strony SIWZ dotyczącej w/w postępowania prosimy o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących zakresu robót.

W kosztorysie budowlanym poz. 85 „Dostawa i montaż półautomatycznej ścianki mobilnej $R_w = 49$ dB; 30 kg/m² – ilość 15,54 m²”, natomiast wg dokumentacji ilość ta powinna wynosić 46,313 m² (rysunek A 44). Prosimy o informację jaką ilość ma przyjąć do wyceny oferent.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć ilości według poprawionego rysunku branży architektonicznej nr A44 – zestawienie ścian półautomatycznych, który jest zgodny z przedmiarem budowlanym. Grubość Panelu 10 cm, wysokość do spodu szyny 285 cm, wysokość szyny wraz z elementami montażowymi 15 cm, długość ściany mobilnej wraz ze stałymi elementami przysięnnymi 518 cm. Szerokość światła przejścia min. 90 cm.

Zestaw nr 15

Zwracamy się do Państwa z powtórna prośbą ustalenia terminu wizji lokalnej dot. w/w postępowania. Analizując wczorajsze odpowiedzi udzielone na Państwa stronie internetowej zauważyliśmy, że wielu Wykonawców jest zainteresowanych powtórna wizją lokalną na obiekcie, biorąc pod uwagę stopień zaawansowania kontraktu i jego skomplikowanie uważamy, że jest ona bardzo potrzebna. Nie zgadzamy się natomiast z opinią, że kolejny termin będzie traktowany jako nierówne traktowanie uczestników. Przecież każdy będzie mógł się stawić, nawet drugi raz, a Zamawiający powinien wyjść na przeciw prośbie uczestników, aby otrzymać jak najbardziej rzetelną wycenę prac i uniknąć na etapie wykonywania robót "nieprzyjemnych" niespodzianek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychylił się do prośby Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że na podstawie § 7 ust 5 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane przez „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. wprowadza zmiany:

- 1) w zakresie liczników energii elektrycznej w rozdzielnicach, które uwzględniono w poniższych uzupełnionych dokumentach:
 - schematy rozdzielnic w których jest opomiarowanie na obwodach gniazd jak i oświetlenia, oraz dodane są to obwody oświetlenia elewacji.
 - schemat rozdzielnic dedykowanej TPK-5.2 z poprawnie oznaczonym kablem zasilającym. W rozdzielnicach natomiast nie widnieją zabezpieczenia obwodów serwerowni. Wykonawca winien wykonać tą część elektryczną serwerowni w sposób umożliwiający realizację założeń opisanych suplementem dot. serwerowni.
- 2) W opisie IE w obliczeniach są zapisy:
Tablica RG na str.1 wlv TPK 5.2 moc inst.(kW) 51,5 przewody YKY 4x35 + PE25 co znajduje potwierdzenie dalej wartości mocy na str.4 , Tablica(dedykowana) TPK 5.2 , Pkt 1. odbiory serwerowi 50 kW oraz Pkt 2. wypust 230V 1,5 kW i linii zasilającej na str.5 tabela 2 poz.14 linia zasilająca YKY 4x35



Koleje
Mazowieckie

„Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o.
03-802 Warszawa
ul. Lubelska 26
www.mazowieckie.com.pl

Zarząd Spółki
tel. (+48 22) 47 38 716
fax (+48 22) 47 38 814



Schematy wskazują na :

na rys.IE 2.3 schemat RG w polu zasilanie rozdzielnic TPK 5.2 zapisy są poprawne, czyli moc inst. 51,5kW i kabel YKY 4x35, natomiast na rys.IT 21 schemat TPK 5.2, zasilanie z RG wykonane jest przewodem YDY 5x6, a w instalacji odbiorczej mamy tylko wypust 230V wartości 1,5kW. Gdzie odbiory serwerowni na 50kW


Zamawiający wprowadza zmiany w zakresie sposobu zasilania (schemat tablicy TPK-5.2. W tej rozdzielnicy nie znajdują się odbiory / zabezpieczenia dla serwerowni, a wskazana Moc 50kW która widnieje na bilansie mocy jest podana szacunkowo - zmianę uwzględniono w uzupełnionych dokumentach, IT21

Zamawiający zamieszcza poprawioną dokumentację na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl, w zakładce Przetargi – Przetargi bieżące – Remont i przebudowa budynku

1. poprawiony rys. A.44 – Zestawienie ścian półautomatycznych
2. IT 21

Odpowiedzi na pytania oraz poprawione dokumenty są obowiązujące w przedmiotowym postępowaniu.

CELESTY ZARZĄDU
Dyrektor Zarządu
Czesław Sulima
Artur Radwan

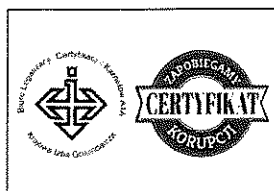

Mazowsze.
serce Polski

